

MONTERINGSANVISNING PREMARK

Generella krav vid montering:

Fukt:

Underlaget måste vara tørt. Innan man applicerar produkten, se till att det inte finns någon fukt på montageytan. All fukt måste tas bort för att säkerställa vidhäftning.

Yta:

Underlaget måste vara fritt från smuts, kemikalier eller betydande oljesubstanser. Applicera inte ovanpå färg eller kall plast. premark kan appliceras ovanpå termoplast.


Material:

Premark skall hållas torr hela tiden- under lagring, under transport och på projektet. Paketen skall förvaras platt och staplade högst 25 frp. högt. Premark skall hanteras försiktigt, särskilt i kallt väder när produkten bli spröd, hållbarhet är 24 månader.

Instruktioner:

För applicering på asfalt.

1. Rengör området helt från lösa partiklar och damm.
2. Se till att det inte finns någon fukt. All fukt måste tas bort.
3. Placera ut symbolen på underlaget.
4. När symbolen är utmärkt, värm försiktigt med gasol-brännaren ca 10-30cm över symbolen värm till det smälter samt bubblar ca.200°
5. Premark skall värmas tillräckligt för att uppnå optimal vidhäftning, bättre att värma för mycket än för lite.
6. Vid applicering kan första lagret av glaspärlor/friktionsmedel sjunka in i premark symbolen.

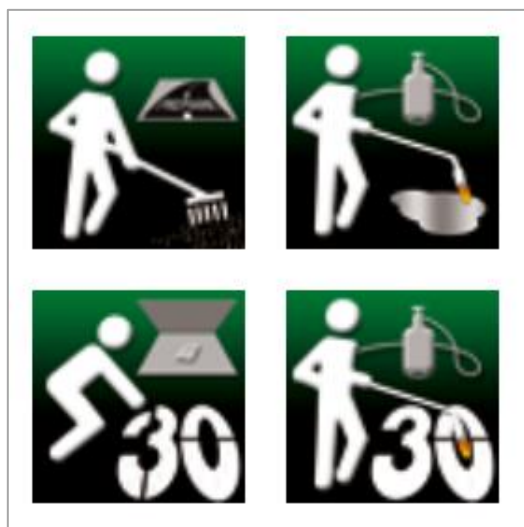

För applicering på underlag utan-bitumen.

1. Följ steg 1 och 2 som anges (för applicering på asfalt)
2. Applicera PREMARK PRIMER på hela området där symbolen kommer att placeras. Låt det torka tills det är klubbfritt. Ju mer porös yta desto mer primer. Snabba inte på upptorkningsprocessen med hjälp av öppen låga, primer är brandfarligt i detta skede.
3. Fortsätt med steg 3 till 6 enligt vad som anges för (applicering på asfalt)